



TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.


HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.

Refs. STM11025P12 / STM11025P15 / STM11025P20

Dimensiones / Dimensions (mm)

Características / Characteristics	Valores / Values
Nº strings por MPPT / Number of strings per MPPT	1
MPPT	1
Tensión máxima / Maximum voltage	1000 V
Intensidad PV (Isc) / PV current (Isc)	25 A
Protección fusible / Fuse protection	Si / Yes
Prot. contra sobretensiones Clase II / Overvoltage protection Clase II	PST31PV
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) / Max. continuous oper. voltage (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	3.6 kV

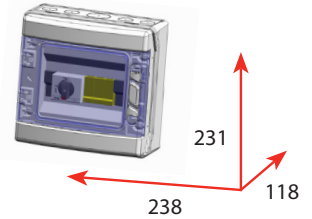

Caja/Base:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)


Tapa/Cover:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)



Diagrama de cableado / Wiring diagram

6500 ft max
2000 m max

-40/+185° F max
-40/+80°C max

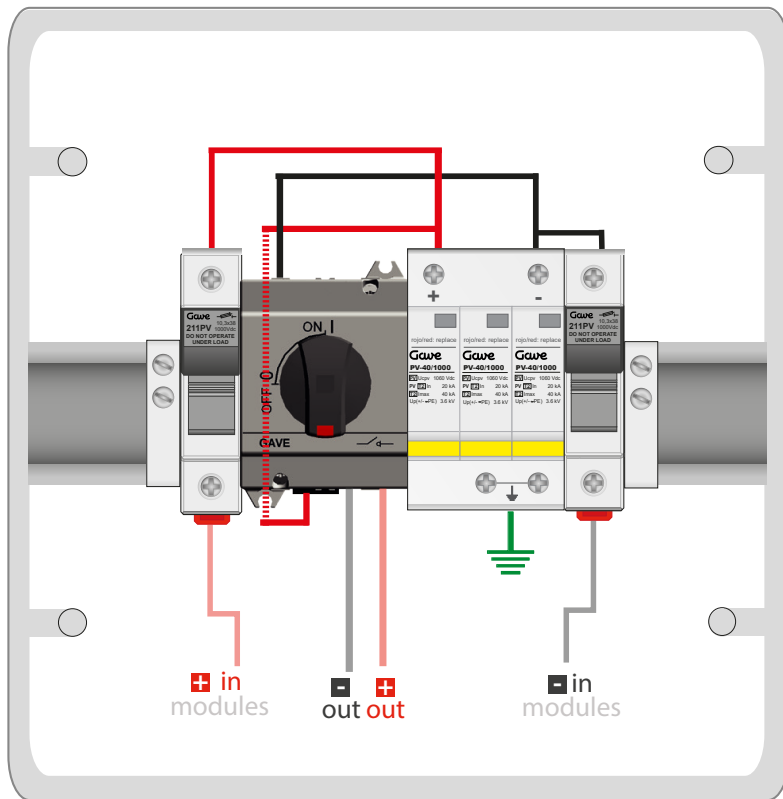

Terminal 1: 11mm screw, Min. 1,5 mm², Max. 25 mm². Torque: Pz2, 5,5-6,5 Nm.

Terminal 2: 10mm screw, Min. 4 mm², Max. 25 mm². Torque: Pz2, 2,5 Nm.

Terminal 3: 10mm screw, Min. 4 mm², Max. 10 mm². Torque: Pz2, 1,2 Nm.

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.
Tighten all screw connections before the first setup

6029057-1_1_099IN0167.0:02EE